Prüfbericht 2009 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Enneweg**
Teilbauwerksname **Brücke Enneweg**
Kreis **Aurich**
Ort **Norden**
Bauwerksrichtung
Bauwerksart **Plattenbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr

Prüfrichtung **Richtung Norden**
Prüfer **Dipl.-Ing. U. Donner**
Prüfung vom **25.11.2009** bis **30.11.2009**

Zustandsnote: 4,0

Schadensbeschreibung

Überbau - Plattenbrücke

[11] Platte, Beton, mehrfach, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, Unterseite, Hohlstellenbildung
S=2, V=0, D=3 EP

UNTERSEITE ÜBERBAU

Unterbau

[7] Unterbau, Kunststein des Mauerwerks, ausgeprägt, herausgebrochen, vorne und hinten am Bauwerk, Wasserwechselzone
S=4, V=0, D=4 EP

MAUERWERK WASSERWECHSELZONE

Unterbau - Widerlager

[10] Widerlagerwand, tragendes Mauerwerk, ausgeprägt, gerissen
S=3, V=0, D=3 EP

MAUERWERK WIDERLGER

[8] Flügel, Kunststein des Mauerwerks, mehrfach, herausgebrochen
S=2, V=0, D=3 EP

OBERSEITE FLÜGEL

Kappe

[13] senkrechte Fläche des Gesimses, Beton, vereinzelt, gebrochen / abgebrochen, beidseitig
S=0, V=0, D=1 EP

[12] senkrechte Fläche des Gesimses, Beton, flächendeckend, bemoost, beidseitig
S=0, V=0, D=1 EP

[5] Kappenoberfläche, Beton, flächendeckend, bemoost, beidseitig
S=0, V=0, D=1 EP

Schadensbeschreibung

KAPPENOBERFLÄCHE

Schutzeinrichtungen

[2] Geländer ohne Seil, stellenweise, angerostet
S=0, V=0, D=1 EP

GELÄNDER

Leitungen

[9] Befestigung des Schutzrohr, Stahl / Metall, mehrfach,
verrostet, links
S=1, V=0, D=2 EP

Beläge

[4] Fahrbahnbelag, Pflasterung, bereichsweise,
Spurrinnen, Tiefe > 3 cm, vorne und hinten am Bauwerk
S=0, V=3, D=1 EP

SPURRINNEN IN PFLASTERUNG

[3] Fahrbahnbelag, stellenweise, gerissen, vorne und
hinten am Bauwerk
S=0, V=1, D=2 EP

FAHRBAHNBELAG UNEBEN

Gelände

[6] Hinterfüllung im Bereich des Widerlagers, mehrfach,
mehr als 5 cm abgesackt / gesetzt, Anzahl: 4 Stück, vorne
und hinten am Bauwerk, beidseitig
S=0, V=2, D=0 EP

GELÄNDE AM FLÜGELENDE

Schadensbeschreibung

Beschilderung

[1] Leitmale zur Begrenzung der Durchfahrtsbreite,
mehrfach, verdreht

S=0, V=1, D=0 EP

SCHRAFFEN VERDREHT

Bewertung

Standsicherheit (max S = 4)

Die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks ist nicht mehr gegeben.
Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich.
Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen.
Die Instandsetzung oder Erneuerung ist einzuleiten.

Verkehrssicherheit (max V = 3)

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Verkehrssicherheit;
die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben.
Schadensbeseitigung oder Warnhinweis kurzfristig erforderlich.

Dauerhaftigkeit (max D = 4)

Durch den Mangel/Schaden ist die Dauerhaftigkeit des Bauteils und des Bauwerks nicht mehr gegeben. Die Schadensausbreitung oder Folgeschädigung anderer Bauteile erfordert umgehend eine Nutzungseinschränkung, Instandsetzung oder Bauwerkserneuerung.

Empfehlungen

Die Kostenansätze der nachfolgend aufgeführten Maßnahmenempfehlungen sind grobe Schätzungen und keine Grundlage einer Kalkulation!

Art der Leistung

Menge

--

Geschätzte Kosten --

Dringlichkeit

Projektbezeichnung

Bemerkung

Aufgrund des baulichen Zustandes empfehlen wir **SOFORT** eine Nutzungseinschränkung vorzunehmen und die Konstruktion vollständig zu erneuern.

- die Tragfähigkeit ist auf 7,50 t und die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h zu beschränken

- die Durchfahrtsbreite sollte auf 2,50 m eingeengt werden.

Zustandsnote: 4,0

Prüfungstext

Ingenieurberatung Bröggelhoff GmbH

Oldenburg, den 30.11.2009

i.A. Dipl.- Ing. U. Donner